

**Полуавтоматическая сварка в среде
защитных газов MIG/MAG с возможностью
сварки в режиме MMA**

ENERGY

WELDING TECHNOLOGY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модели серии

MIG-160/200

Содержание

| | |
|--|----|
| Введение..... | 3 |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ..... | 4 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО..... | 5 |
| 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ..... | 10 |
| 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..... | 11 |
| 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ..... | 12 |
| 7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА..... | 13 |
| 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... | 13 |
| 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | 14 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... | 15 |

Введение

Настоящий паспорт и инструкция по эксплуатации (далее Паспорт) содержит сведения, необходимые для изучения принципа действия, правильной эксплуатации и некоторые другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей СВАРОЧНОГО АППАРАТА, ENERGY MIG 160-200 представляющих собой ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ И АКТИВНЫХ ГАЗОВ , с возможностью ручной дуговой сварки MMA , далее полуавтомат (ПА) MIG 160-200. В состав паспорта входят общий вид, схема подключения.

Полуавтомат относится к сварочным аппаратам бытового применения и предназначен для механизированной сварки в среде защитных или активных газов и их смесей (MIG/MAG), изделий из стали. Полуавтомат выполнен в однокорпусном исполнении и состоит из инверторного источника питания и подающего механизма. Сварочная горелка подключается посредством евроразъема расположенного на передней панели полуавтомата.

Динамические характеристики ПА очень высокие из-за наличия силового модуля, микроクリсталлического плавленого магнитного сердечника и быстро восстанавливаемых силовых диодов, используемых для трансформации и передачи энергии. Время срабатывания (отклика) по изменению сварочного тока менее 1 миллисекунды. Процесс сварки контролируется и управляет с высокой скоростью на всех этапах, в том числе и в моменты переноса металла присадочной проволоки в сварочную ванну.

Управляемый характер переноса металла существенно повышает качество сварного шва и снижает разбрызгивание металла.

Для исключения возможности выхода источника из строя следует соблюдать правила эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенные в данном документе.

Перед подключением полуавтомата и его эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и документацией по технике безопасности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, не ухудшающих технические характеристики источника питания.

Работа сварочного аппарата без его заземления строго запрещена!

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат ENERGY MIG 160-200 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов MIG\TIG и дополнительно обеспечивает возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Аппарат MIG 160-200 имеет, размещенные на передней панели, индикаторы, отображающие значения сварочного тока и напряжения.

Особенности данных аппаратов серии MIG:

1. Цифровая система управления, дисплей для настройки параметров сварки;
2. Высокопроизводительный многофункциональный источник питания (MIG/MAG/MMA);
4. Технология силового модуля с биполярными транзисторами IGBT;

Аппараты серии MIG подходят для сварки в любых положениях листов таких металлов, как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, медь, титан и т.д., также подходят для установки труб, может использоваться в архитектуре, для ремонта авто..и тд

Источник устойчив к колебаниям напряжения питающей трехфазной электрической сети $220V \pm 15\%$, 50 ± 1 Гц.

Сварочный полуавтомат предназначен для работы в помещениях с соблюдением следующих условий:

- температура окружающей среды от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха не более 80% при 20°C ;
- среда, окружающая полуавтомат, не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию.

Климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-80. Степень защиты соответствует IP21

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | ENERGY MIG 160 | ENERGY MIG 200 |
|--|-----------------|----------------|
| Входное напряжение, (В) | $220 \pm 15\%$ | $220 \pm 15\%$ |
| Входной ток, (А) | 20 | 27 |
| Потребляемая мощность, (КВт) | 4,4 | 5,5 |
| Сварочный ток, (А) | 40-160 | 40-200 |
| Напряжение холостого хода, (В) | 50 | 50 |
| Рабочий цикл при 10 мин в режиме MMA | 30%-140A | 30%-180A |
| Рабочий цикл при 10 мин в режиме MIG/MAG | 60%-160A | 60%-200A |
| Диаметр проволоки, (мм) | 0,6 / 0,8 / 1,0 | |
| Класс защиты | | IP21 |
| Диаметр электрода в режиме MMA | 1,6-3,2 (4,0) | 1,6-4,0 |
| Габариты, (ДxШxВ), (мм) | | 400x210x290 |
| Вес, (кг) | 9,7 | 10,5 |

3 ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО

3.1 Принцип работы

Полуавтомат MIG 160/200 является сложной высокотехнологичной установкой с инверторным источником питания, основой которого служат высокочастотные преобразователи последнего поколения - биполярные транзисторы IGBT.

Результат - существенное снижение габаритов и массы, многофункциональность, оптимальные характеристики и экономия электрической энергии по сравнению с обычными полуавтоматами. Процесс каплепереноса становится управляемым от крупнокапельного до мелкокапельного и практически струйного при сварке в смеси газов на основе аргона.

Переменное однофазное напряжение 220В преобразуется в постоянное напряжение 320В, фильтруется. На следующем этапе IGBT транзисторы инвертируют постоянное напряжение в напряжение частотой около 20 кГц, используя PWM+PFM методы (широко-импульсную + частотно-импульсную модуляцию). Высокочастотный трансформатор, характерной особенностью которого являются малые габариты, понижает напряжение до необходимого для сварки, которое после выпрямления и фильтрации поступает для питания сварочной дуги.

3.2 Управление полуавтоматом

Функции управления, отображенные на панели (см. рис.3.2.), сгруппированы согласно сфере их применения. Параметры легко регулируются в процессе сварки посредством кнопок, ручек и отображаются на дисплее.

Рис 3.2. Общий вид передней панели ENERGY MIG200



1. Переключатель режима MIG\MAG - MMA
2. Регулятор тока в режиме MMA.
3. Регулятор скорости сварки (ток).
4. Регулятор сварочного напряжения
5. Разъем для подключения обратного кабеля (-)
6. Разъем для подключения электрододержателя (+)
7. Евроразъем : для подключения полуавтоматической горелки
8. Индикатор питания
9. Дисплей тока: во время сварки отображается примерный выходной ток
10. Индикатор тревоги: при избыточном, недостаточном напряжении, избыточном токе или повышенной температуре зажигается индикатор тревоги
11. Дисплей напряжения: во время сварки на дисплее отображается сварочное напряжение
12. Прогон проволоки: холостой прогон проволоки через горелку без сварки

3.3 Подающий механизм

В полуавтомате следует применять стандартную, не имеющую повреждений катушку с проволокой:

- масса катушки, не более 5кг;
- внутренний диаметр: 50мм;
- наружный диаметр: 200мм;
- ширина: 105мм

Необходимо осуществлять технический осмотр механизма подачи проволоки, как минимум, при каждой смене катушки

- Проверьте степень износа бороздок роликов и смените ролики в случае необходимости.
- Прочистите направляющую проволоки при помощи сжатого воздуха.

Очистку направляющей проволоки необходимо осуществлять следующим образом:


Снимите сопло сварочной горелки, контактный наконечник и адаптер контактного наконечника.

Прочистите направляющую проволоки и механизм подачи проволоки при помощи сжатого воздуха.

Подсоедините снова детали сварочной горелки. Закрепите контактный наконечник и адаптер контактного наконечника, используя ключ.

Ролики данного заводского производства предназначены для проволоки диаметром 0,8-0,6мм. В случае использования проволоки диаметром 1,0мм, необходимо использовать ролики соответствующего размера.

3.4. Схема подключения полуавтомата ENERGY MIG 160-200

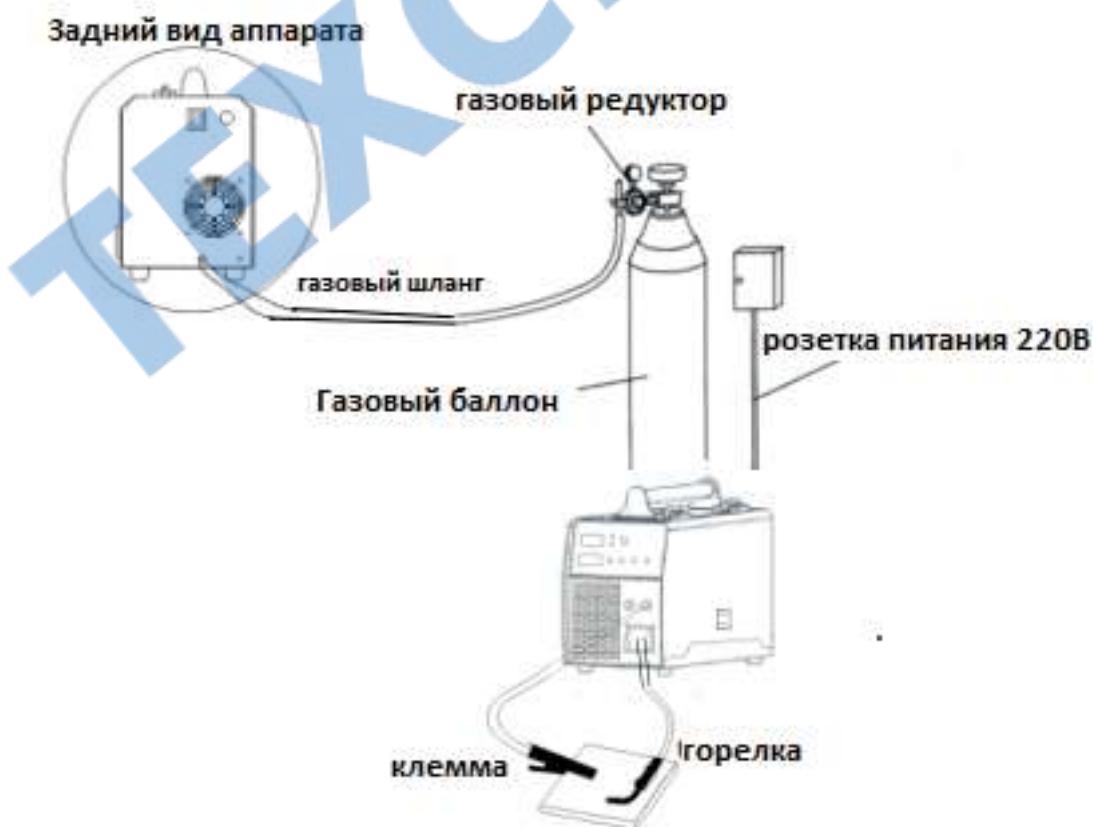

3.5 Подготовка к работе

Заземлите ИП изолированным проводом сечением не менее 6мм². Проверьте состояние элект

3.1. Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр полуавтомата, горелки и убедиться в отсутствии механических повреждений.

3.2. Подключите полуавтомат, для чего:

- заземлите аппарат изолированным проводом сечением не менее 4 мм²;
- проверьте состояние электрических проводов и контактов;
- проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке 2.1;
- подключите аппарат к сети, согласно схеме рис.3.4.

3.3 Подключение ПА к сети производится по трехпроводной схеме кабелем сечением не менее 2.5мм². Сварка без заземления запрещена.

3.4. Проверьте наличие заземления стола сварщика. Установите кассету с проволокой на вал подающего механизма

3.5. Подключите обратный кабель (масса) согласно рис. 3.4.

3.6. Подключите газовый шланг к ПА к разъему с задней стороны.

Используйте только стандартную катушку, не имеющую внешних повреждений, с равномерно намотанной, без перехлестов, сварочной проволокой. Применяйте только очищенную проволоку, не имеющую резких изгибов и соответствующую ГОСТ 2246-70.

3.7 Проверьте соответствие маркировки ведущих роликов диаметру проволоки. Канавка ролика размещена со стороны соответствующей записи. При необходимости смените ролики, для чего отверните фиксирующие гайки и снимите ролики с оси привода, переверните или замените новыми. Установка роликов производится в обратной последовательности.

3.8 Заправьте проволоку через подающий механизм в горелку, для чего:

- ослабьте прижимную гайку механизма и откните прижимной ролик;
- пропустите сварочную проволоку через направляющие каналы механизма;
- установите прижимной ролик в рабочее положение и зафиксируйте его прижимной гайкой;
- снимите сопло и токоподводящий наконечник и расправьте горелку, обеспечивая минимальный перегиб;
- нажмите кнопку протяжки сварочной проволоки на панели управления ПА.

3.9. Выставьте нужный ток (скорость) и напряжение для сварки руководствуясь табличкой

6.0

Держите горелку так, чтобы её сопло находилось в 8-12 мм над рабочей деталью и под углом 10-20°.


Нажмите переключатель сварочной горелки после того, как произойдёт зажигание дуги, аккуратно ведите горелку вдоль сварочного шва, сохраняя постоянную скорость и расстояние. Настройте параметры для достижения оптимального сварочного шва. Отпустите переключатель горелки для окончания процесса сварки.

После окончания сварки закройте редуктор на баллоне с газом, отведите прижимной механизм в механизме подачи проволоки, нажмите переключатель сварочной горелки, чтобы отчистить аппарат от остатков газа. Отключите источник питания и выдерните его из розетки.

Средние значения выставляемого тока см. в таблицу 6.0

| Сварочный ток (А) | Сварочное напряжение (В) | Примерная скорость подачи м/мин | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| | | Ø 0,6 | Ø 0,8 | Ø 1,0 |
| 40A | 13~15V | 2-3 | | |
| 60A | 14~16V | 3-5 | 2--3 | |
| 80A | 15~17V | 6-8 | 3--5 | 2--3 |
| 100A | 16~19V | 8--10 | 3--6 | 2--3 |
| 120A | 17~20V | | 4--7 | 3--5 |
| 140A | 19~21V | | 5--8 | 3--5 |
| 160A | 20~22V | | 6--9 | 4--7 |
| 180A | 21~23V | | | 6--9 |
| 200A | 22~24V | | | 8--12 |

3.6. Сварочная горелка в разрезе.

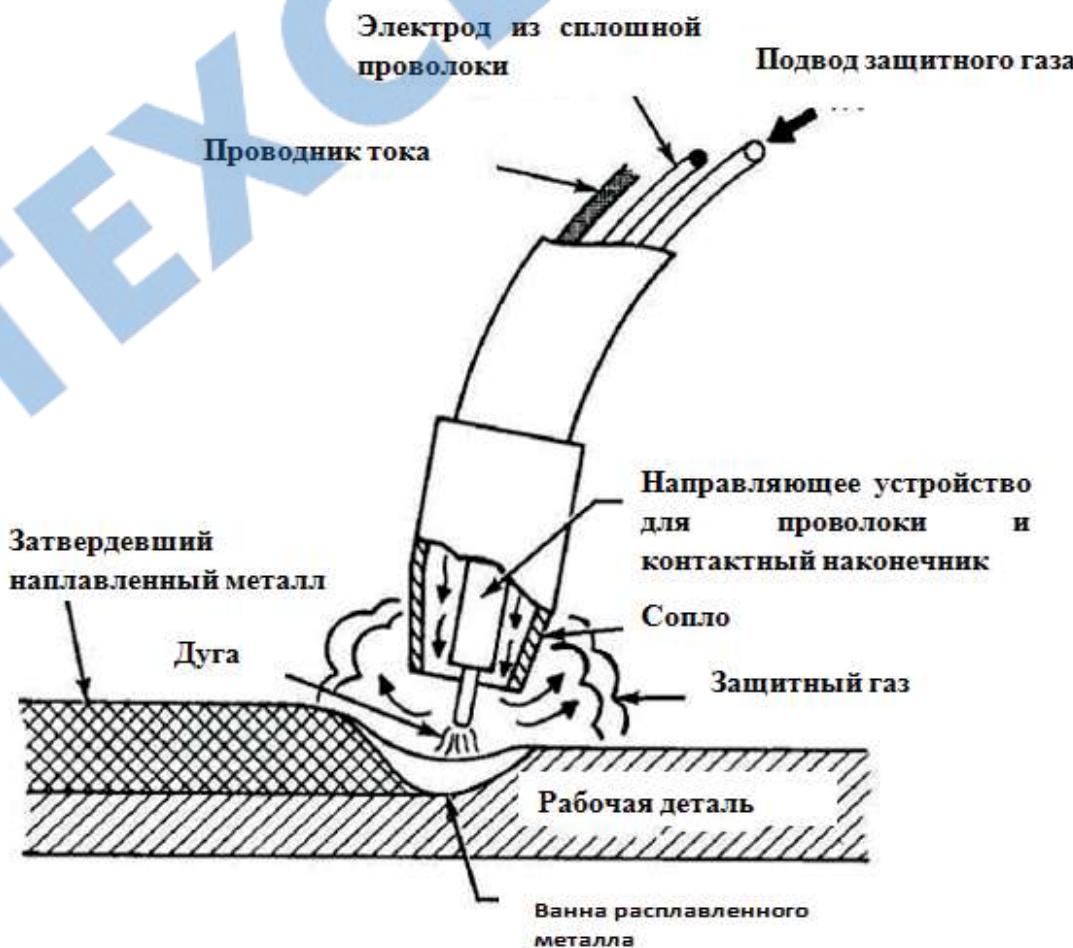

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Перед подключением полуавтомата и его эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и соответствующей документацией по технике безопасности.
- 4.2. К работе с полуавтоматом допускаются лица прошедшие соответствующее обучение, изучившие правила электробезопасности при проведении сварочных работ, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.
- 4.3. Работа на полуавтомате разрешается только при наличии надежного заземления, работа без заземления опасна для жизни.
- 4.4. Ремонт и обслуживание данного оборудования должны проводиться при отключеной сети с помощью выключателя на аппарате, при этом надо помнить, что на входных клеммах аппарата присутствует высокое напряжение.
- 4.5. Сварочный аппарат нельзя считать обесточенным, если сигнальная лампа, указывающая на наличие напряжения, не горит. Сварочное оборудование считается обесточенным, отключен сетевой выключатель или другое отключающее устройство.
- 4.6. Перед проведением работ необходимо предусмотреть наличие на рабочем месте и готовность к эксплуатации средств пожаротушения. Временные места для проведения сварочных работ должны быть очищены от горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.
- 4.7. Рабочее место сварщика должно хорошо проветриваться и искусственно вентилироваться. Сварочные работы необходимо осуществлять при обязательном применении средств индивидуальной защиты, (спецодежда, маска, рукавицы и т.п.)
- 4.8. При сварке на открытом воздухе необходимо принять меры по защите источника от прямого попадания капель дождя и др. (работать под навесом).
- 4.9. Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением.
- 4.10. Запрещается оставлять аппарат длительное время включенным.
- 4.11. При работе необходимо руководствоваться ГОСТ 12.3.003-86. Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Техническое обслуживание ENERGY MIG 160/200 выполняется персоналом, знающим устройство аппарата, правила его эксплуатации и технику безопасности.

Все работы по обслуживанию полуавтомата проводить только на отключенном аппарате, с отметкой в паспорте.

Для повышения долговечности механизма подачи и горелки применяйте качественную проволоку, не имеющую перегибов и отслоений покрытия.

Следите за рациональным размещением полуавтомата на рабочем месте. Не допускайте попадания расплавленного металла на аппарат, соединительные провода и шланги, а также их попадания на разогретые свариваемые детали. Не допускайте попадания металлической пыли и мелких предметов в вентиляционные отверстия ПА.

Во время работы обращайте внимание на работу вентилятора и соответствие условий эксплуатации требованиям данного документа. Избегайте пребывания аппарата на солнце и под дождем.

Брызги расплавленного металла могут нарушить изоляцию между соплом и корпусом горелки.

В этом случае необходимо очистить сопло от брызг или заменить его.

Периодически очищайте полуавтомат от пыли и грязи, для чего снимите наружный кожух и продуйте внутренности струей сжатого воздуха давлением не более 2кгс/см², а в доступных местах протрите мягкой тканью. Не допускается использовать растворители и другие активные жидкости.

Периодически прочищайте канал сварочной горелки. Для чего снимите горелку с аппарата, извлеките канал, промойте его бензином или уайт-спиритом и продуйте сжатым воздухом или замените его новым.

Проводите контрольный осмотр до и после использования аппарата, для чего проверьте надежность крепления резьбовых соединений и разъемов, отсутствие повреждения полуавтомата, горелки, силовых и сварочных кабелей, состояние заземления.

Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию полуавтомата приведены в табл.5.1.

| Виды работ | Периодичность |
|--|----------------------|
| Проверка контактных соединений проводов и подтяжка, при необходимости | Ежедневно |
| Проверка состояния изоляции проводов и восстановление изоляции, при необходимости | Ежедневно |
| Проверка состояния наконечника, сопла сварочной горелки, снятие брызг металла и замена запасными при необходимости | Ежедневно |
| Чистка направляющего канала горелки и замена при необходимости | Раз в неделю |
| Очистка полуавтомата от пыли и грязи | Раз в неделю |

6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт полуавтомата должен проводиться в стационарных условиях, предназначенных для ремонта электронного оборудования.

Ремонтные работы могут выполняться только обученными специалистами в сервисных центрах ООО «Техно-Сварка».

При несоблюдении этих условий гарантия предприятия-изготовителя аннулируется.

| № | Неисправность | Причина | Способ устранения | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | Индикатор питания не горит после включения основного переключателя | Повреждён переключатель | Замените переключатель | |
| | | Повреждён предохранитель | Замените предохранитель | |
| 2 | После сварки аппарат перегрет, вентилятор не работает | Поврежден вентилятор | Замените вентилятор | |
| | | Не соблюдение ПВ | Соблюдать режим работы ПВ | |
| 3 | После нажатия пускового устройства горелки, защитный газ не поступает | Газ не поступает в режиме проверки газа | Отсутствует газ в газовом баллоне Заменить баллон Поврежден газовый шланг Замените газовый шланг Поврежден электромагнитный клапан Замените электромагнитный клапан | |
| | | Газ поступает в режиме проверки газа | Переключатель повреждён Почините переключатель | |
| | | Барабан для проволоки не работает | Повреждён мотор Проверьте и замените мотор | |
| | | | Нажимной ролик закреплен слабо, или проволока буксует Закрепите нажимной ролик и проволоку должным образом | |
| 4 | Механизм подачи проволоки не работает | | Ролики не соответствуют диаметру проволоки Замените ролики | |
| | | | Повреждён барабан для проволоки Замените барабан для проволоки | |
| | | | Заклинило канал механизма подачи проволоки Почините или замените канал механизма подачи проволоки | |
| | | | Заклинило наконечник Почините или замените наконечник | |
| 5 | Дуга не зажигается, нет выходного тока | Выходной кабель подключен непрочно или повреждён | Закрепите кабель или замените его | |
| 6 | Сварка прекращается, зажигается индикатор тревоги | Включилась защита аппарата | Проверьте, нет ли избыточного напряжения, избыточного тока, повышенной температуры, устраните неисправность | |
| 7 | Сварочный ток не регулируется | Повреждён потенциометр | Проверьте или замените потенциометр | |