



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат  
воздушно-плазменной резки

- CUT-40
- CUT-60G



[www.kedrweld.ru](http://www.kedrweld.ru)

**СОДЕРЖАНИЕ:**

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС И ТР ТС .....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Общие требования к безопасности.....	6
Производственные условия.....	8
Рабочее место оператора .....	9
Требования безопасности в аварийных ситуациях .....	9
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТОВ ВОЗДУШНО - ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ .....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .....	11
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ .....	12
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	16
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	18
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ .....	19
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	19
СХЕМЫ.....	20

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

*Благодарим Вас за то, что вы выбрали оборудование торговой марки «КЕДР», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.*

*Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности, простоту в техническом обслуживании и удобство в работе.*

*Настоящее руководство предназначено для того, чтобы ознакомить Вас с эксплуатацией и техническим обслуживанием аппаратов*

**CUT-40, CUT-60G.**

*Внимательно прочтайте руководство и следуйте его указаниям, чтобы избежать неполадок из-за неправильного использования оборудования.*

*Этим Вы обеспечите постоянную работоспособность и увеличите срок эксплуатации Вашего аппарата.*

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС И ТР ТС



Настоящим заявляем, что оборудование предназначено  
для промышленного и профессионального использования  
и соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



Настоящим заявляем, что оборудование протестировано согласно:  
Гармонизированному европейскому стандарту EN 60974-1: 2005 и  
подтверждено их соответствие Европейской Директиве Низковольтного  
Оборудования LVD 2006/95/EC.  
Сертификаты №. LVD10-4083, №. WTS13D0403244S;

Производство соответствует международному стандарту качества  
ISO 9001: 2008

Дата производства указана на упаковке,  
где XX - год XX - месяц XXXX - номер аппарата

## ВНИМАНИЕ!



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ****ВНИМАНИЕ!**

Аппарат воздушно-плазменной резки является оборудованием повышенной опасности и при неправильной эксплуатации представляет опасность для оператора и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. Нарушение техники безопасности при проведении разделительной резки часто приводит к печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей. Чтобы избежать травмы, возникновения пожара, поражения током при использовании аппарата, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочтите и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электрооборудованием. Храните указания по технике безопасности в надежном месте.

**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!**

При проведении разделительной резки необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а так же стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

Производитель не несет ответственности за некорректное выполнение условий эксплуатации, указанных в данном руководстве, а также за внесение изменений в конструкцию.

## Общие требования к безопасности

Использование с автономными дизельными или бензиновыми генераторами требует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убедитесь, что используемый генератор нужной мощности для этого сварочного аппарата. Рекомендуем принять необходимые меры для сохранности аппарата: установка фильтров, стабилизаторов и т.д.

При разделительной резке возможны следующие травмы:

- поражение электрическим током,
- ожоги от грата и капель металла,
- травмы механического характера.
- 


Для предотвращения этих ситуаций важно неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации аппарата, имеющие доступ к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как: сварочные маски, специальную брезентовую одежду, брезентовые рукавицы, кожаные ботинки.
- Необходимо работать в сухой спецодежде без повреждений и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно используйте резиновые галоши и коврики, а также источники освещения с напряжением не выше 12В.
- Не допускайте нахождение детей и посторонних людей вблизи от работающего аппарата.
- Подготовьте инструмент и оборудование, необходимые для выполнения работ.
- Не используйте незаземленный аппарат!
- Силовые кабели не должны подвергаться механическому воздействию, действию высокой температуры и соприкасаться с влагой.
- Необходимо проверить изоляцию силовых кабелей, исправность предохранительного автомата, заземление корпуса аппарата. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 2.5 мм<sup>2</sup>.
- При разделительной резке необходимо использовать горелку/электрододержатели с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей горелки/электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика.  
Работы должны производиться только в хорошо вентилируемых помещениях или с использованием вентиляционного оборудования.

**Отключайте аппарат от сети при простое!**

- В нерабочем режиме плазмотрон должен быть отключен от аппарата.
- Пользуйтесь аварийным выключателем при нештатных ситуациях.
- Переключение режимов функционирования аппарата в процессе разделительной сварки может повредить оборудование.
- Никогда не работайте там, где существует опасность получения электрического удара током.

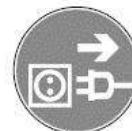**Поражение электрическим током может быть смертельным!**

- Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Оператор должен осуществлять резку в сухих перчатках. Оператор должен держать заготовку на безопасном расстоянии от себя.

**Дым и газ, образующиеся в процессе разделительной резки – опасны для здоровья!**

- Не вдыхайте дым в процессе резки. Используйте средства индивидуальной защиты. Респиратор надевается под щиток сварщика.
- Рабочая зона должна хорошо вентилироваться.

**Излучение дуги вредно для глаз и кожи!**

- Используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду для осуществления резки.
- Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Примите меры безопасности для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней.

**Опасность воспламенения, взрыва!**

- Искры, возникающие при резке, могут вызвать пожар, поэтому убедитесь в отсутствии в рабочей зоне воспламеняющихся материалов.
- Никогда не производите разделительную резку емкостей, в которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения.
- Персонал обязан ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.



**Высокая температура изделия может привести к ожогам!**

- Не прикасайтесь к изделию голыми руками сразу после резки. Дайте ему остить.
- При длительной резке необходимо использовать плазматрон с жидкостным охлаждением.

**Магнитные поля, возникающие при включении устройства, могут оказывать негативное действие на организм человека!**

- Аппараты воздушно-плазменной резки излучают электромагнитные волны и создают помехи для радиочастот, поэтому следите за тем, чтобы в непосредственной близости от аппарата не было людей, которые используют кардиостимуляторы сердца или другие принадлежности, для которых электромагнитные волны и радиочастоты создают помехи.
- Людям, имеющим электронные стимуляторы сердца, перед работой обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

**Движущиеся части аппарата могут привести к увечьям!**

- Вскрытие корпуса должно производиться только квалифицированным специалистом в сервисном центре.
- Избегайте контакта с движущимися частями, например, с вентиляторами.

**Производственные условия**

- Разделительная резка должна производиться при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C. Влажность не более 80%. Не должно быть конденсации влаги, которая образуется в следующих случаях:
  - Аппарат внесен в теплое помещение из холода (не используете его в течение 2x часов)
  - Температура окружающей среды резко снизилась
- Избегайте резки под открытым небом без защиты от солнечного света или осадков.
- Не проводите резку в среде, где содержится большое количество пыли или коррозийного химического газа.
- Не держите разрезаемое изделие в сыром месте.

## Рабочее место оператора

При резке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность пожара. Поэтому цеха (посты) для резки должны сооружаться из негорючих материалов.

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения: огнетушитель и емкость с водой, которые должны находиться в легкодоступном месте. После окончания резки внимательно осмотрите место проведения работ. Не должно быть следов тления, запаха гари и дыма. Пожар может начаться не сразу.
- Не используйте электрооборудование во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль.
- Уберите все лишние предметы, не загромождая при этом проходов. Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.
- Рабочие места должны быть освобождены от горючих, смазочных материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся объектов. Не менее 5 м – легковоспламеняющиеся материалы и не менее 15 м - взрывоопасные.
- Проверьте состояние пола на рабочем месте, если пол мокрый или скользкий – обязательно протрите его.

## Требования безопасности в аварийных ситуациях



При неисправности аппарата и силовых кабелей, а так же повреждении защитного заземления корпуса аппарата следует немедленно прекратить работу и выключить его. Работу можно продолжать только после устранения неисправности.



При коротком замыкании и возгорании аппарата необходимо немедленно отключить электропитание и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.



При поражении электрическим током нужно немедленно отключить аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса. Вызвать неотложную помощь пострадавшему и доставить его в ближайшее лечебное учреждение.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТОВ ВОЗДУШНО - ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Аппараты КЕДР для плазменной резки разработаны с учетом применения последнего поколения инверторных технологий в мире.

В аппаратах воздушно - плазменной резки КЕДР CUT-40 и CUT-60G используются мощные транзисторы MOSFET/IGBT и применяется принцип широтно-импульсной модуляции (PWM), выпрямленный ток из сети питания преобразуется в высокочастотный ток (100КГц), подается на первичную обмотку силового трансформатора. На вторичной обмотке имеем переменный высокочастотный ток, который проходит через выпрямитель и преобразуется в постоянный. Такой принцип работы позволяет использовать силовой трансформатор значительно меньшего размера и уменьшить вес инверторного оборудования, что ведет к увеличению КПД аппарата до 85%. Для возбуждения дуги используется осциллятор, генерирующий высоковольтный, высокочастотный импульс напряжения. Данные аппараты отличаются стабильной, надежной и эффективной работой, низким уровнем шума в процессе резки.

Аппараты для резки серии CUT КЕДР, могут широко применяться для резки углеродистой стали, нержавеющей стали, различных сплавов стали, меди, алюминия и других цветных металлов.

По сравнению с традиционными аппаратами, инверторная технология имеет преимущества низкого энергопотребления, легкий вес, компактные размеры и отличную производительность.

Аппараты серии КЕДР CUT могут обеспечить более мощную, концентрированную и стабильную струю плазмы. Температура плазмы может подниматься до 10,000-15,000 °С, снижается зона термического влияния, эффективно используется электрическая энергия и в результате получается гладкий, чистый рез.

Спасибо за выбор продукции ТМ КЕДР. Мы всегда открыты для диалога и с нетерпением ждем ваших советов и пожеланий. Мы рады предоставить Вам лучшие продукты и услуги.



**ВНИМАНИЕ! Это промышленное оборудование. Примите необходимые меры для личной защиты и безопасности.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Модель	CUT-40	CUT-60G
Параметры электросети, В	3 фазы AC 220В ±15%	3 фазы AC 380В ±15%
Потребляемый ток, А	30	12
Напряжение холостого хода, В	230	293
Диапазон регулирования тока резки, А	20-40	20-60
Рабочее напряжение, В	96	104
ПВ, %	60	60
КПД, %	85	85
Коэффициент мощности, ( $\cos \phi$ )	0.93	0.93
Класс изоляции	F	F
Класс защиты	IP21	IP21
Тип поджига	Контактный	Бесконтактный
Необходимое рабочее давление плазмообразующего газа , Атм	4-5	4-5
Внутреннее отверстие сопла, мм	1.0	1.2
Диапазон толщин резки, мм	1-12	1-20
Вес, кг	9	24,5
Габариты, мм	380x152x305	490x235x430

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- Оборудование оснащено устройством компенсации напряжения. Если напряжение питания сети колеблется в пределах  $\pm 15\%$  от номинального напряжения, аппарат по-прежнему может работать стабильно.
- Чтобы исключить потери напряжения, правильно подбирайте длину и сечение сетевого кабеля.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Используйте кабель (сечением не менее  $6 \text{ mm}^2$ ) для подключения кабеля заземления.
- Используйте чистый и сухой сжатый воздух Компрессор должен выдавать необходимый расход воздуха и давление.
- Убедитесь, что напряжение в сети стабильное и соответствует параметрам установки.

### Проверьте сеть с помощью вольтметра непосредственно во время резки

- Подключите плазмотрон, кабель на изделие, компрессор как показано на рисунке. Кабель управления плазмотроном должен быть подсоединен к разъему на панели управления.
- Установите электрод в плазмотрон, установите сопло и защитный наружный кожух плазмотрона.
- Подсоедините шланг подачи сжатого воздуха к входному разъему на редукторе.
- Соедините выходное отверстие редуктора со штуцером подачи сжатого воздуха на задней панели аппарата с помощью шланга высокого давления.

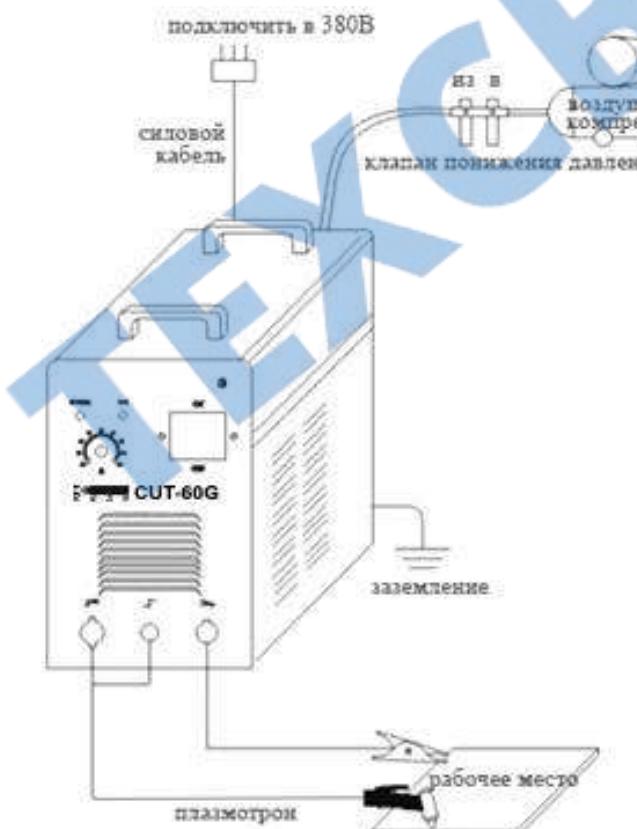

**Осмотр и сборка оборудования  
могут производиться только тогда,  
когда аппарат отключен от сети.**

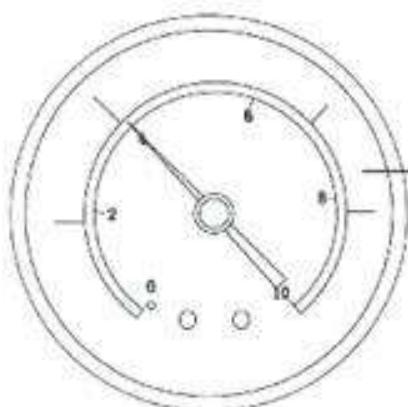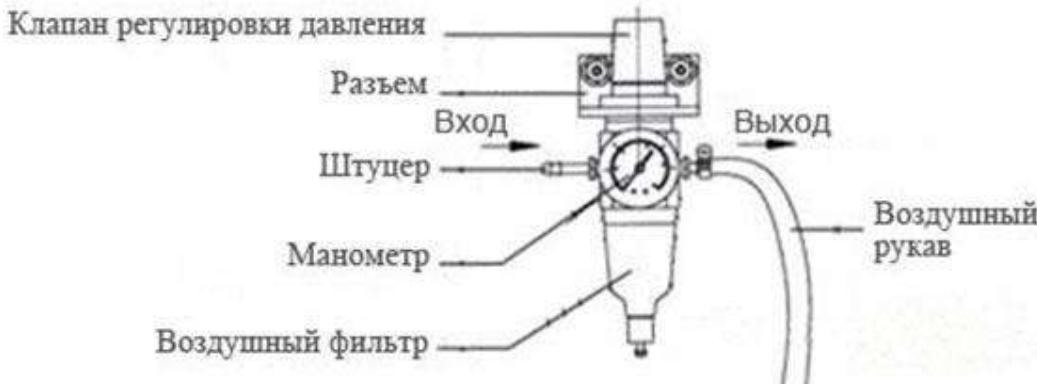

Включите питание


11. Отрегулируйте давление необходимое для аппарата. Если аппарат воздушно-плазменной резки с встроенным воздушным компрессором, показания на редукторе не отображаются. Если установка без встроенного компрессора, то при подключении компрессора к редуктору значения на манометре отображаются.




**Внимание :**

Для идеального процесса резки необходимо правильно отрегулировать ток и давление воздуха. Если давление подаваемого воздуха превышено, то это может вызывать паузу горения дуги.

И наоборот если давление недостаточное, температура плазмотрона будет слишком высокая. Электрод и сопло будут быстрее выходить из строя. Аппараты КЕДР CUT-40, CUT-60G автоматически подбирают параметры подачи воздуха в зависимости от выбранного значения тока.

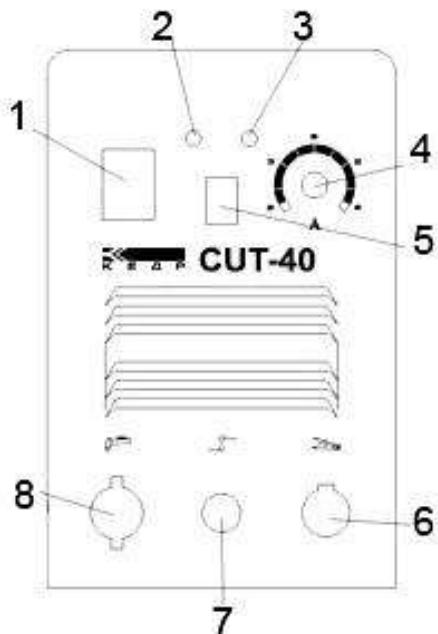**CUT-40 КЕДР ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**


<b>1</b>	Выключатель питания
<b>2</b>	Индикатор питания
<b>3</b>	Защита (перегрев)
<b>4</b>	Регулятор тока резки
<b>5</b>	Выключатель подачи воздуха (если есть)
<b>6</b>	Разъем подключения кабеля на изделие
<b>7</b>	Подключение кнопки плазмотрона
<b>8</b>	Разъем для подключения плазмотрона

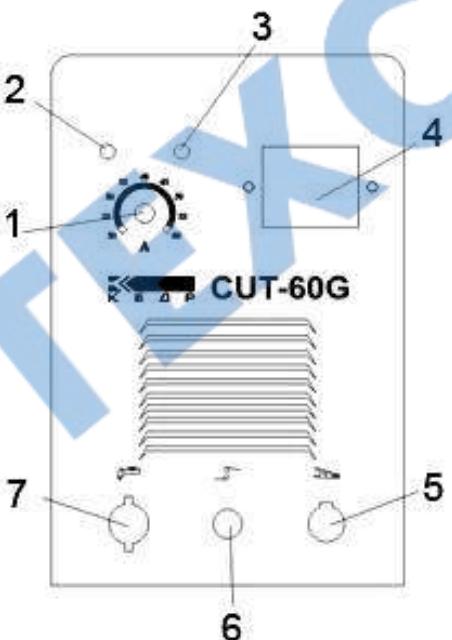**CUT-60G КЕДР ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**


<b>1</b>	Регулятор тока резки
<b>2</b>	Индикация недостаточного давления воздуха/неверная сборка плазмотрона
<b>3</b>	Индикатор неисправности
<b>4</b>	Выключатель питания
<b>5</b>	Разъем подключения кабеля на изделие
<b>6</b>	Подключение кнопки плазмотрона
<b>7</b>	Разъем для подключения плазмотрона

## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для начала процесса резки нажмите кнопку включения на плазматроне, и из сопла появится плазменная дуга (для аппарата CUT-60G). Это происходит в случае правильного соединения электрода и сопла. Если при включении плазмотрона дуга не возбуждается или она недостаточно сильная, значит электрод и сопло неправильно соединены, отключите питание и включите снова.
2. После возбуждения пилотной дуги, при резке внешняя граница сопла должна быть поднесена к обрабатываемой детали. Перемещайте плазмотрон по детали со стабильной скоростью (скорость резки для различной толщины металлов разная). Если при этом появляются брызги или места непрореза, значит необходимо изменить скорость.
3. К концу процесса резки снизьте скорость, затем выключите плазмотрон.
4. Если на поверхности сопла остались брызги – удалите их. Также постоянно удаляйте налет и брызги с плазмотрона, чтобы сохранять расстояние между соплом и обрабатываемой деталью.
5. Замена электрода и сопла необходима в следующих случаях:
  - Износ тугоплавкой вставки электрода на 1,5мм и более;
  - Деформация сопла;
  - Происходит снижение скорости резки;
  - Есть трудности при возбуждении дуги;
  - Происходит неровный рез
6. Во время резки убедитесь, что кабель лежит прямо, не скручивайте и не сгибайте его даже если в помещении мало места. Кабель не должен соприкасаться с острыми предметами.

### 1. Требования к окружающей среде

Максимальная влажность не более 90%.

Температура работы от -10 до + 40C

Не используйте установку в условиях повышенного загрязнения токопроводящей пыли в воздухе.

### 2. Техника безопасности

В аппаратах CUT-40/60G установлена защита от перегрузки по току и перегрева. Когда напряжение, выходной ток и температура превышают номинальные параметры, аппарат перестанет работать автоматически. Чтобы избежать повреждения установки, обратите внимание на следующие рекомендации:

- 1) Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты и аппарат находится минимум в 30 см от окружающих объектов. Качественная и стабильная вентиляция для охлаждения установки залог надежной работы и долговечности оборудования.

- 2) Оператор должен следить за максимальным током и продолжительностью работы. Частые перегрузки по току могут привести к преждевременному выходу из строя оборудования.
- 3) Автоматическая компенсация напряжения гарантирует, что рабочий ток находится в допустимых значениях. Если напряжение превышает норму, это может повредить компоненты машины. Оператор должен следить за ситуацией и принять превентивные меры.

Для защиты от статического электричества и утечки тока всегда проверяйте надежность заземления кабелем не менее 6мм<sup>2</sup>.

- 5) Если время резки превышает рабочий цикл, аппарат перестанет работать. Это необходимо для защиты и индикатор перегрузки горит красным цветом. Как только температура снизится до стандартного значения, индикатор перестает гореть, можете работать снова.

## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Расходные материалы, факторы окружающей среды влияют на качество воздушно-плазменной резки. Оператор должен попытаться улучшить условия работы, если это необходимо.

### A. Аппарат не корректно работает. Проверьте следующее:

1. Убедитесь, что подача сжатого воздуха имеет достаточное давление, которое не менее 4 атм (4 кгс/см<sup>2</sup>)
2. Электрод и сопло совпадают по номиналу со током резки. Проверьте по таблице ниже:

ТОК	10-30A	30-40A	60-100A	100-120A
СОПЛО	φ1.0mm	φ1.2mm	φ1.3mm	φ1.4mm

### B. Осложненный поджиг дуги. Пауза при поджиге:

1. Убедитесь в качестве электрода
2. Ток резки слишком мал и поток воздуха слишком велик. Охлаждающий эффект слишком сильный. Это приводит к осложнению поджига
3. Низкое входное напряжение

### C. Нестабильный ток при работе:

1. Нестабильное напряжение сети. Проверить сетевой кабель и сеть питания.
2. Электрические помехи от другого оборудования.

**D. Быстро сгорают катоды и сопла:**

1. Большой ток или сопло не соответствует номиналу тока
2. Давление воздуха низкое и охлаждающий эффект слабый. Высокая температура нагрева сопла и электрода

**E. Дуга не может прорезать нужную Вам толщину металла:**

1. Мощность машины не соответствует толщине реза. Замените машину на более мощную
2. Электрод и сопло сгорели. Замените эти расходные части на новые

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Внимание :**



**Перед обслуживанием убедитесь, что аппарат отключен от сети.**

1. Удаляйте регулярно пыль сжатым воздухом, если аппарат работает в среде с загрязненным воздухом, удаляйте пыль каждый месяц.
2. Давление сжатого воздуха должна быть в разумных пределах, чтобы предотвратить повреждение небольших компонентов внутренних плат.
3. Проверяйте внутренние схемы регулярно. Убедитесь, что разъемы подключены плотно.
4. Избегайте попадания воды и пара. Просушить при необходимости.
5. Если аппарат не будет работать долгое время, он должен храниться в упаковочной коробке в сухом помещении.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Небрежное отношение и непрофессионализм при ремонте может привести к более большим проблемам .**

**Если аппарат находится под напряжением запрещается снимать корпус и дотрагиваться к силовым разъемам .**

**Даже косвенное прикосновение приведет к поражению электрическим током и смерти.**

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Наименование	Количество
Аппарат CUT	1 шт.
Плазмотрон	1 шт.
Кабель с клеммой на изделие	1 шт.
Редуктор	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

## ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Сварочное оборудование в основном состоит из стали, пластмассы и цветных металлов. Оно должно утилизироваться согласно действующим нормам в области защиты окружающей среды.

Изделия под торговой маркой «КЕДР» постоянно совершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации. Информация, содержащаяся в данной публикации являлась верной на момент поступления в печать.

В данном руководстве возможны неточности. Пожалуйста, свяжитесь с нами при их обнаружении.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Бесплатное сервисное обслуживание относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и на работы по техническому обслуживанию.


Сервисному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, сервисный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение сервисного срока сервис-центр устраниет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия бесплатного сервисного обслуживания определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы. Замененные сварочные аппараты и детали переходят в собственность фирмы продавца. Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на бесплатное сервисное обслуживание не является основанием для других претензий.


## СХЕМЫ

CUT-40

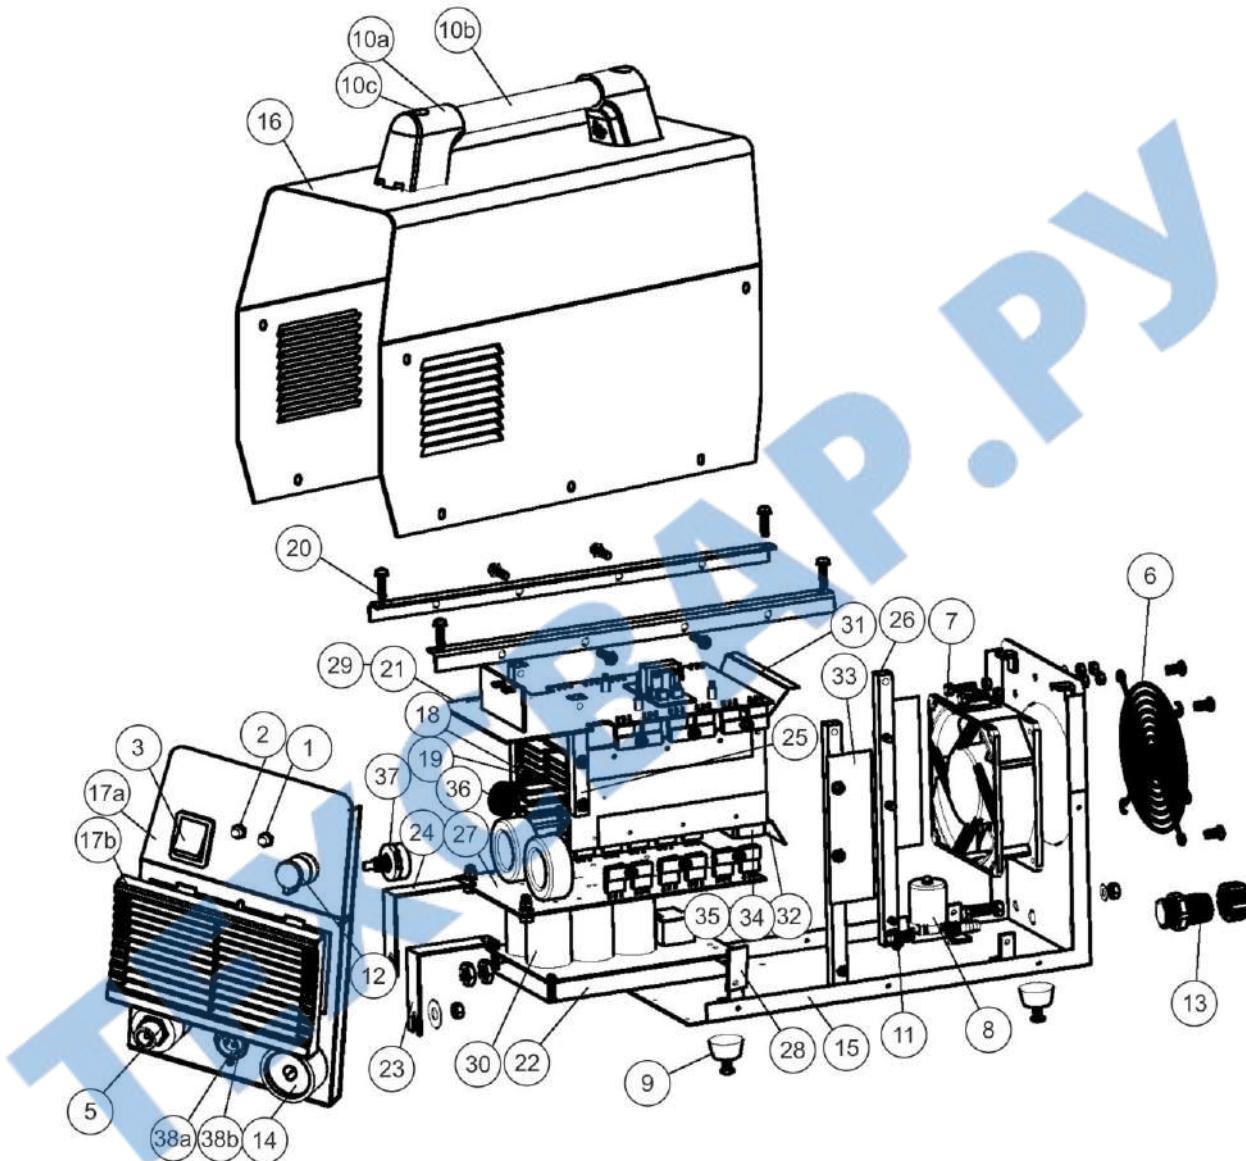

Обозначение на схеме	CUT-40	Кол-во
1	Индикатор	1
2	Индикатор	1
3	Выключатель	1
5	Газоэлектрический разъем	1
6	Защитная решетка вентилятора	1
7	Вентилятор	1
8	Электромагнитный клапан	1
9	Резиновая ножка	4
10a	Держатель ручки	2
10b	Ручка	1
10c	Защитный уплотнитель	2
11	Шланг	2
12	Регулятор	1
13	Самозатягивающийся преднатяжитель кабеля	1
14	Силовой разъем	1
15	Рама	1
16	Крышка	1
17a	Передняя панель	1
17b	Передняя решетка	1
18	Радиатор	1
19	Радиатор	1
20	Балка	2
21	Изоляционная плата верхняя	1
22	Изоляционная плата нижняя	1
23	Соединение	1
24	Соединение	1
25	Вертикальная балка	2
26	Вертикальная балка	2
27	Средняя балка	1
28	Плата управления	1
29	Верхняя плата управления	1
30	Нижняя плата управления	1
31	Плата управления	1
32	Плата управления	1
33	Плата управления	2
34	Мост	1
35	Мост	1
36	Трансформатор	1
37	Потенциометр регулировки тока	1
38a	Изолятор	1
38b	Изолятор	1


## CUT-60G

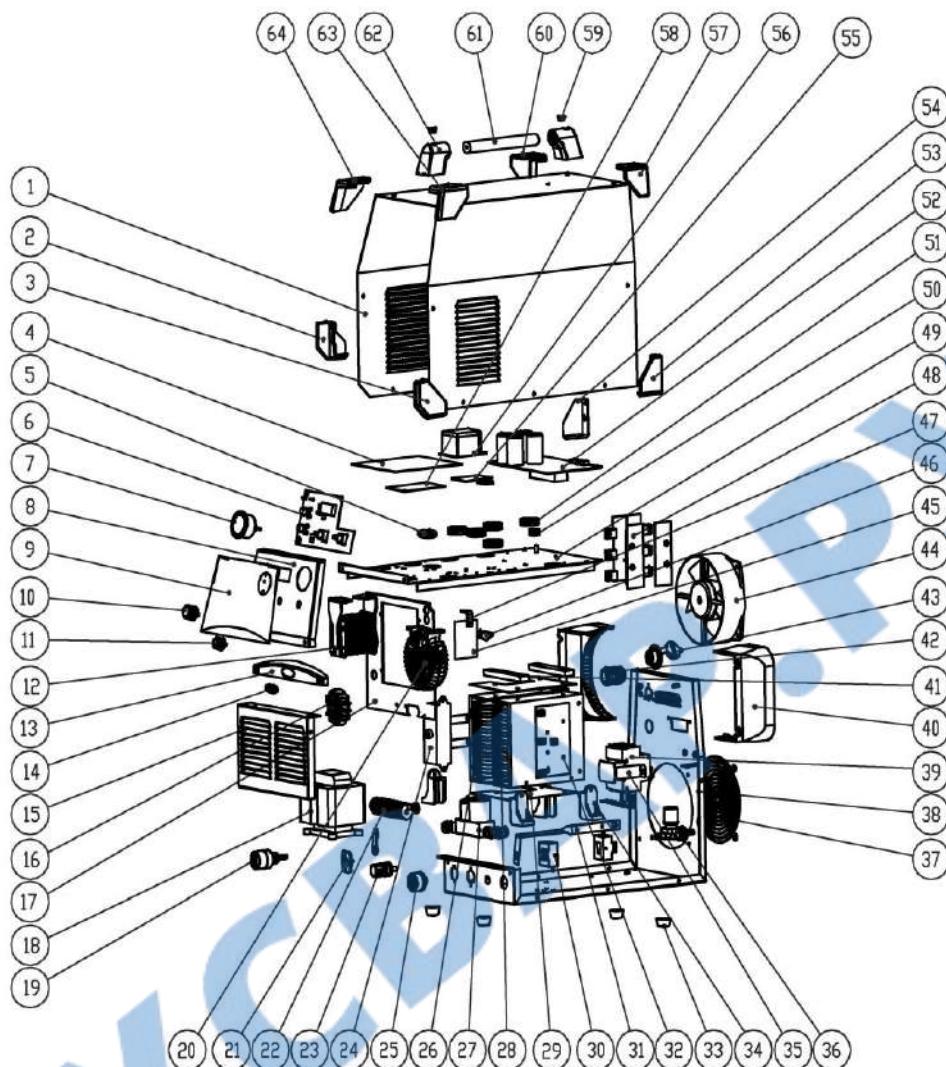


Обозначение на схеме	CUT-60G	Количество
1	Корпус	1
2	Уголок	1
3	Уголок	1
4	Плата пилотной дуги	1
5	Резиновое кольцо	1
6	Лицевая плата управления	1
7	Головка манометра	1
8	Лицевая панель	1
9	Наклейка	1
10	Регулятор	1
11	Регулятор	1
12	Дроссель	1
13	Пластиковый элемент	1
14	Наклейка	1
15	Передняя решетка	1
16	Трансформатор	1

17	Подложка	1
18	Трансформатор	1
19	Панельный разъем	1
20	Силовой трансформатор	1
21	Изолятор	1
22	Стартер поджига дуги	1
23	Силовой разъем	1
24	Конденсатор	1
25	Силовой разъем	1
26	Левый радиатор	1
27	Электромагнитный клапан	1
28	Правый радиатор	1
29	Шторка радиатора	2
30	Датчик	2
31	Медный коннектор	1
32	Плата выпрямителя	1
33	Резиновая ножка	4
34	Скоба радиатора	4
35	Скоба крепления автомата	1
36	Регулятор давления	1
37	Защитная решетка вентилятора	1
38	Нижняя часть корпуса	1
39	Защитный автомат	1
40	Крышка вентилятора	2
41	Поджим радиатора	2
42	Самозатягивающийся преднатяжитель кабеля	1
43	Розетка	1
44	Вентилятор	1
45	Плата управления	1
46	Термостат	1
47	Скоба крепления платы управления	1
48	Верхняя плата	1
49	Диафрагма	1
50	Резиновое кольцо	1
51	Резиновое кольцо	8
52	Плата конденсаторов	1
53	Уголок	1
54	Уголок	1
55	Плата управления	1
56	Защита от пыли	1
57	Уголок	1
58	Плата осциллятора	1
59	Защитные уплотнения	1
60	Уголок	1
61	Ручка	1
62	Держатель ручки	2
63	Уголок	1
64	Уголок	1

Принципиальные электрические схемы  
CUT-40

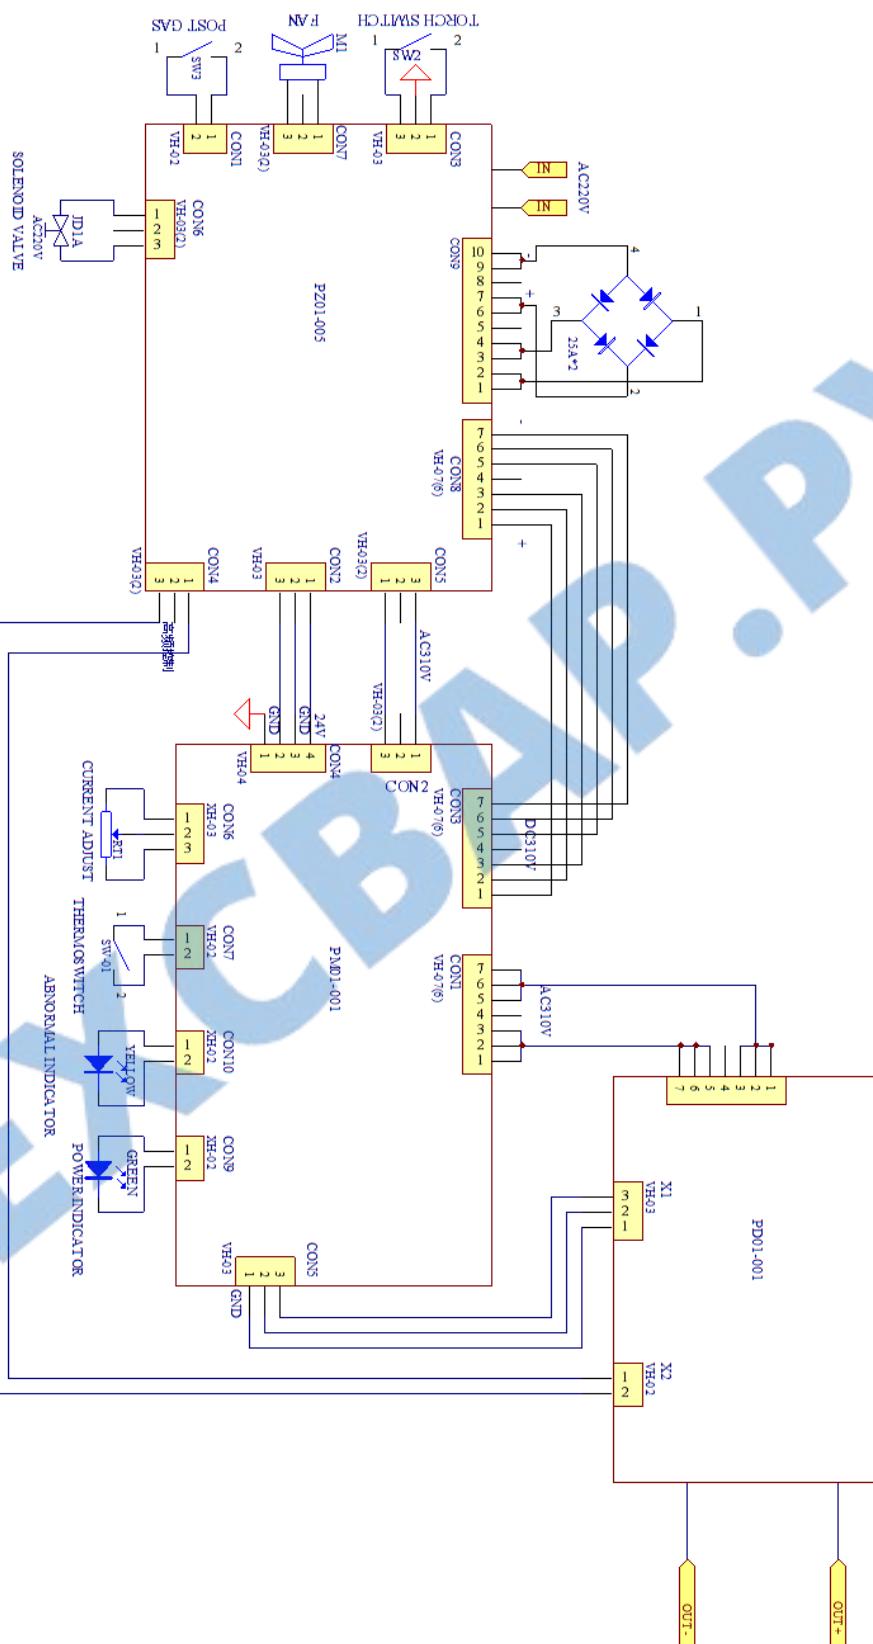

## CUT-60G

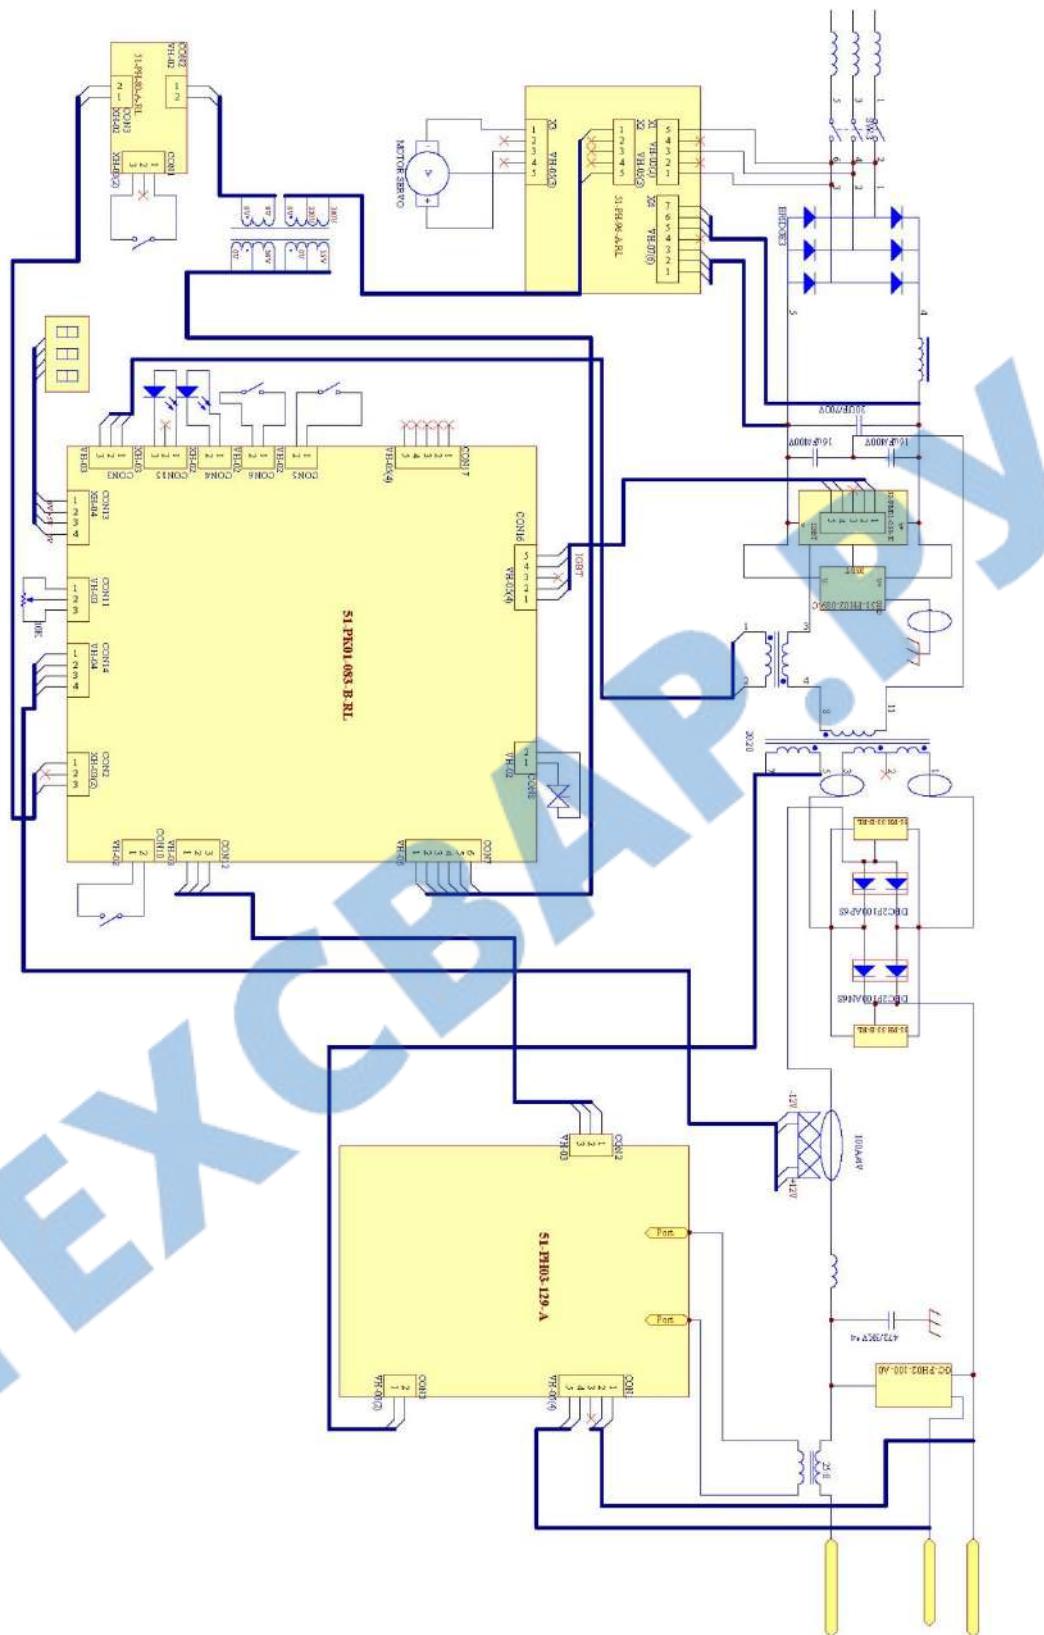

Для заметок

ТЕХСВАР.РУ

**ТЕХСВАР.РУ**

**ТЕХСВАР.РУ**