

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ООО «PROMA CZ»  
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
518 01 ДОБРУШКА  
МЕЛЬЧАНЫ 38



СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК  
PTB – 16B/230

## Содержание

	Страница
1. Введение.	6
1.1. Общие сведения.	6
1.2. Назначение.	6
1.3. Применение.	6
1.4. Знаки по технике безопасности.	6
 2. Комплект поставки.	 7
2.1. Вид упаковки.	7
2.2. Содержание упаковки.	7
 3. Описание оборудования.	 8
3.1. Технические характеристики.	8
3.2. Уровень шума оборудования.	9
3.3. Узлы и детали станка.	9
3.4. Краткое описание конструкции оборудования.	9
3.5. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.	10
3.6. Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.	10
 4. Монтаж и установка	 10
4.1. Транспортировка.	10
4.2. Подготовка оборудования к монтажу.	10
4.3. Сборка.	10
4.4. Установка.	12
 5. Пуско-наладочные работы.	 12
5.1 Общие сведения	12
5.2 Управление.	13
5.3 Первоначальный пуск и обкатка.	13
 6 Описание работы оборудования.	 14
6.1 Описание наладки оборудования.	14
6.2 Описание работы на оборудовании.	16
 7 Электрооборудование.	 16
7.1 Схема.	16
7.2 Перечень элементов схемы.	17
 8 Техническое обслуживание	 17
8.1 Общее положение.	17
8.2 Смазка оборудования.	18
8.3 Возможные неисправности и способы их устранения	19
9. Дополнительное оборудование.	20
10. Заказ запасных частей	20
11. Демонтаж и утилизация.	20
12. Схемы узлов и деталей.	21
13. Форма заказа запасных частей.	22
14. Правила техники безопасности.	23
15. Условия гарантии.	25
16. Гарантийный талон и паспортные данные станка.	27

## 1. Введение.

### 1.1. Общие сведения.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку **сверлильного станка РТВ-16 В/230** производства фирмы «**PROMA**». Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомитесь с инструкцией перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка. Не приступайте к работе на станке до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом департаменте компании и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пусконаладочных мероприятий описанных в данной инструкции.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть утеряна. При продаже станка инструкцию необходимо передать новому владельцу.

### 1.2. Назначение.

**Сверлильный станок РТВ-16 В/230** предназначен для сверления и обработки отверстий в заготовках из металлов и др. материалов. Может выполнять следующие основные операции: сверление, зенкерование, развертывание, и т.д.

### 1.3. Применение.

**Сверлильный станок РТВ-16 В/230** широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

### 1.4. Знаки по технике безопасности.

На станке размещены информационные знаки и предупреждающие знаки, указывающие на исходящую опасность (см. рис. 1)

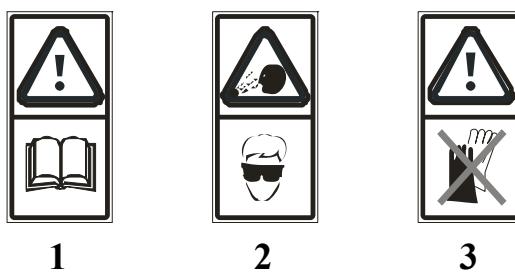


Рисунок 1

Описание значений расположенных на станке знаков по технике безопасности (рис. 1).

1. **Внимание!** **Читайте инструкцию по эксплуатации!** (знак находится на правой стороне шпиндельной головки).
2. **Внимание!** **При работе на станке пользуйтесь защитными приспособлениями, предохраняющими глаза!** (знак находится на правой стороне шпиндельной головки).
3. **Внимание!** **Не работайте на станке в перчатках!** (знак находится на правой стороне шпиндельной головки).

## **2. Комплект поставки.**

### **2.1. Вид упаковки.**

Станок B-1316 B/400 поставляется в картонной упаковке, в частично разобранном виде.

### **2.2. Содержание упаковки.**

1.	Стойка	1 шт.
2.	Стол с кронштейном в сборе	1 шт.
3.	Основание	1 шт.
4.	Сверлильная головка	1 шт.
5.	Патрон сверлильный 3÷16 мм. B16	1 шт.
6.	Конус патронный МК II	1 шт.
7.	Защитный экран в сборе	1 шт.
8.	Ручка перемещения шпинделя	3 шт.
9.	Ручка перемещения стола	1 шт.
10.	Болт крепления стойки M8 X 20 мм.	4 шт.
11.	Ручка крышки шкивов	1 шт.
Инструмент, поставляемый со станком.		
12.	Ключ для зажима свёрл	1 шт.
13.	Клин для снятия инструмента	1 шт.
14.	Ключ торцевой шестигранный 4; 3	2 шт.
15.	Инструкция по эксплуатации.	1 шт.

### 3. Описание оборудования.

#### 3.1. Технические характеристики.

Диапазон оборотов	210 -2580 об/мин.
Число скоростей	12
Конус шпинделя	Мк II
Макс. диаметр сверления	16 мм
Ход шпинделя	60 мм
Размер основания	340 X 210 мм.
Паз стола	14 мм
Паз основания	14 мм
Потребляемая мощность	450 Вт.
Напряжение	1/N PE AC 230 В 50 Гц
Исполнение двигателя	IP 54
Масса станка	38 кг
Вылет шпинделя (X)	127 мм
Макс. расстояние между шпинделем и основанием (H)	530 мм
Макс. расстояние между шпинделем и столом (h)	410 мм
Размер стола (a x b)	195 X 195 мм.
Диаметр стойки (D)	60 мм
Общая высота (V)	840 мм

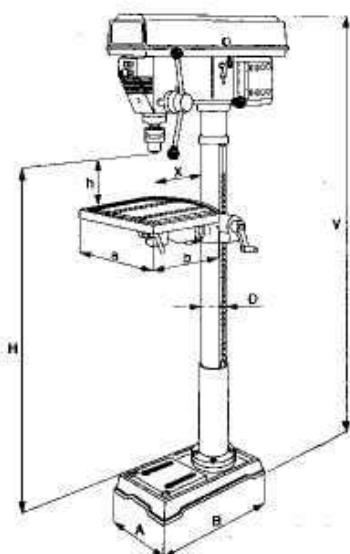


Рисунок 2.

### 3.2. Уровень шума оборудования

#### Уровень акустической мощности (A) оборудования ( $L_{wa}$ )

$L_{wa} = 75.0$  Дб (A) – Значение измерено с нагрузкой.

$L_{wa} = 72.7$  Дб (A) – Значение измерено без нагрузки.

#### Уровень шума (A) на рабочем месте ( $L_p A_{eq}$ ).

$L_p A_{eq} = 74.3$  Дб (A) – Значение измерено с нагрузкой.

$L_p A_{eq} = 67.4$  Дб (A) – Значение измерено без нагрузки.

### 3.3. Узлы и детали оборудования (рис. 3).

1. Кожух ремённой передачи.
2. Электрический блок управления.
3. Защитный экран.
4. Стол.
5. Палец натяжения ремней.
6. Двигатель.
7. Вал перемещения пиноли шпинделя.
8. Ручка перемещения шпинделя.
9. Кронштейн стола.
10. Ручка вертикального перемещения стола.
11. Рейка вертикального перемещения стола.
12. Основание.

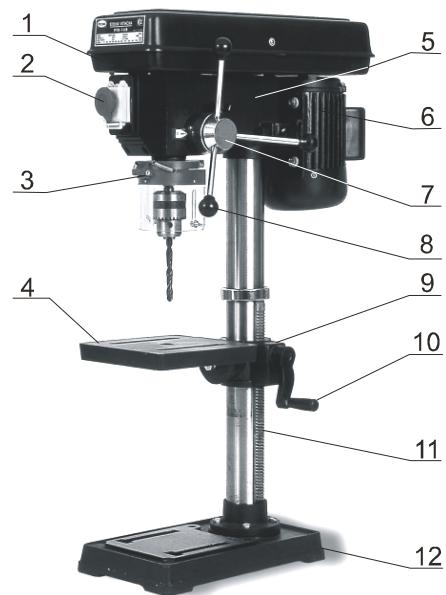


Рисунок 3.

### 3.4. Краткое описание конструкции оборудования (см. рис. 3).

Станок состоит из сверлильной головки, которая установлена на стойке. Стойка крепится к основанию 12. Вращением ручки 10 через червячную передачу стол перемещается по рейке установленной на стойке в вертикальном направлении. Стол 4 закреплен на кронштейне 9. Стол можно поворачивать на  $360^\circ$  в горизонтальной плоскости вокруг стойки и при помощи поворотной цапфы наклонять под углом до  $\pm 45^\circ$  по отношению к основной плоскости стола, что позволяет проводить сверление отверстий под разными углами. Шпиндельный узел состоит из шпинделя установленного в пиноль. Опорами шпинделя являются шарикоподшипники. Шпиндель оснащен конусом Мк II, в который можно вставить патрон на оправке или инструмент с конусом Морзе. Перемещение шпинделя осуществляется за счет вращения вала 7 при помощи ручек 10. Привод головки осуществляется от двигателя 6 через ременную передачу,

которая закрыта кожухом 1. Натяжение ремней осуществляется с помощью пальцев 5.

### **3.5. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.**

На данном станке, одновременно может работать только один человек.

**Внимание!** **На станке должны работать только лица старше 18 лет.**

### **3.6. Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.**

Для правильного и свободного управления станком рабочий должен находиться с передней стороны станка. Только при таком положении рабочего во время работы на станке есть возможность свободно управлять всеми необходимыми механизмами станка (их описание приведено в данной инструкции).

## **4. Монтаж и установка**

### **4.1. Транспортировка.**

Сверлильный станок РТВ-16 В/230 транспортируется в картонной коробке, которая внутри выложена пенопластом.

**Внимание!** **Во время сборки станка и при ее транспортировке необходимо соблюдать максимальную осторожность.**

### **4.2. Подготовка оборудования к монтажу.**

Все металлические поверхности станка покрыты специальным защитным составом, который необходимо удалить перед началом работы оборудования. Для удаления этого защитного состава используйте керосин или другие обезжирающие растворы. При удалении защитного состава **не используйте нитро растворители**, они отрицательно влияют на лакокрасочное покрытие станка. После очистки корпуса от защитного состава все шлифованные поверхности станка необходимо смазать машинным маслом.

### **4.3. Сборка.**

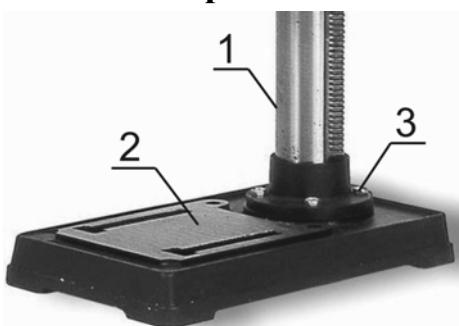


Рисунок 4.

Перед сборкой станка достаньте из упаковки всё содержимое и проверьте наличие всех комплектующих по списку, приведённому в главе 2 «Комплект поставки».

Для крепления стойки стола к основанию закрепите стойку 1 болтами M8 3 к основанию 2. (см рис.4)

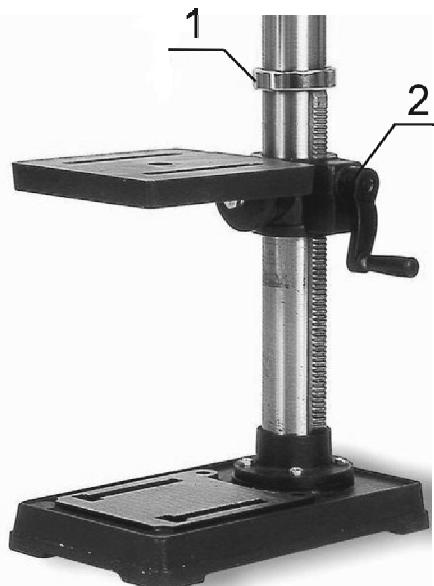


Рисунок 5.

Для установки стола снимите со стойки кольцо 2 фиксирующее рейку. Снимите рейку и вставьте в кронштейн стола 3 . Установите кронштейн стола 3 с рейкой на стойку. Установите и закрепите кольцо 2. Установите стол. Закрутите зажимные болты стола и кронштейна. Установите и закрепите ручку вертикального перемещения стола. (см. рис. 5)

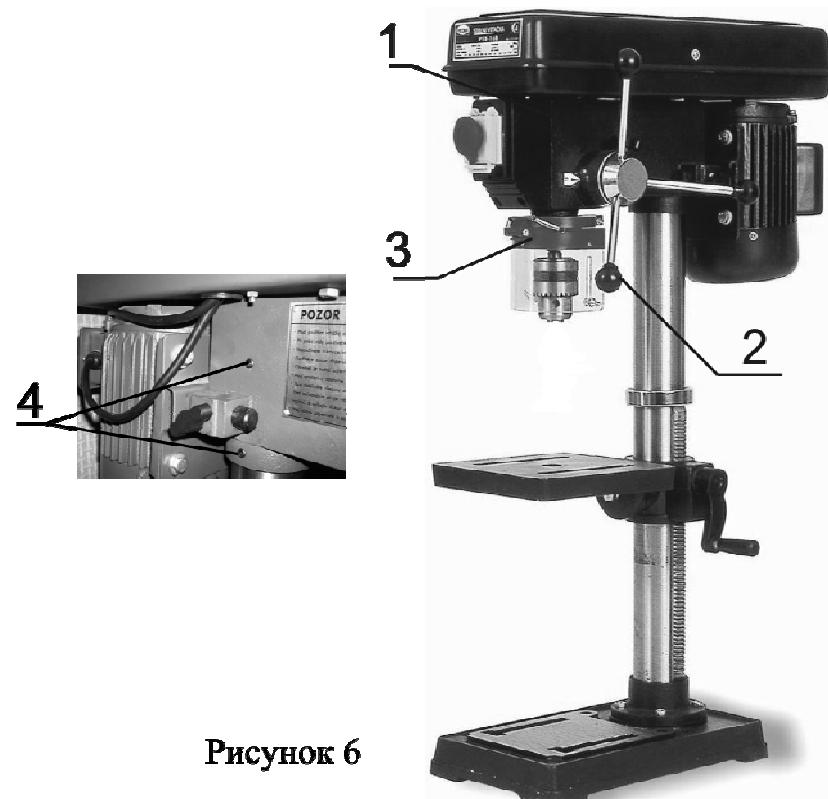


Рисунок 6

#### 4.4. Установка.

Обеспечьте безопасную установку станка и его крепление (на прочную поверхность которая соответствует нагрузке, создаваемой станком). Несоблюдение этого условия может вызвать смещение станка (или его части) и в результате этого его повреждение.

**Установочные размеры основания станка (см.рис. 7).**

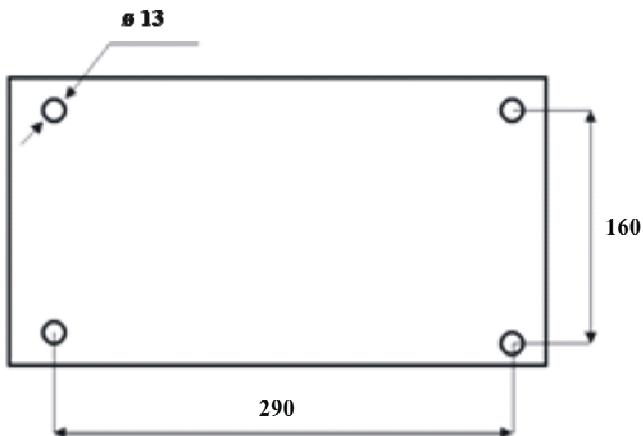


Рисунок 7

**Внимание!** Несоблюдение условий установки может привести к не-предвиденному смещению станка или частей его конструкции, и в дальнейшем к его повреждению.

**Внимание!** При оборудовании рабочего места, следите за тем, чтобы у обслуживающего персонала было достаточно места для работы и управления.

### 5. Пуско-наладочные работы.

#### 5.1 Общие сведения.

Пуско-наладочные работы предназначены для восстановления заводских установок, которые могут быть нарушены при его транспортировке, с последующим приведением станка в рабочее состояние.

Для долговечной и безотказной работы станка, до начала его эксплуатации необходимо провести пуско-наладочные работы которые включают в себя:

- Проверку геометрической точности (размещение узлов и деталей станка относительно друг друга).
- Проверку технических параметров (установка заданных зазоров и пред напряжений).

- Проверка технологической точности (проверка заданной точности обработки на всех режимах станка).
- Необходимо проверить крепление всех деталей и узлов и при необходимости протянуть и отрегулировать их, так как в процессе транспортировки первоначальные установки могут быть потеряны.
- Смазать все трущиеся узлы и детали станка.
- Проверить натяжение клиновых ремней (Описание метода натяжения ремней описано в пункте 6.1.).
- Проверить вручную плавность (без заеданий) вращения шпинделя, перемещение пиноли шпинделя и стола

**Внимание! От качества пуско-наладочных работ зависит срок службы оборудования.**

**Внимание! Пуско-наладочные работы на станке должен проводить квалифицированный специалист.**

**Внимание! Пуско-наладочные работы можно заказать в службе сервиса компании «ПРОМА». Условия заказа и проведения пуско-наладочных работ оговорены в разделе «Условиях гарантийного сопровождения».**

## **5.2 Управление.**

Перед первым запуском станка внимательно прочитайте инструкцию. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми разделами инструкции данного оборудования.



В целях повышения безопасности станок снабжён кнопкой «**СТОП**» (Рис. 8) с замком. Кнопка «**СТОП**» используется, как кнопка аварийной остановки.

Рисунок 8.

Включается станок с помощью нажатия зелёной кнопки «**I**», а выключается нажатием красной кнопки «**O**». (Рис. 9)



Рисунок 9.

## **5.3 Первоначальный пуск и обкатка.**

Установите скорость вращения шпинделя в диапазоне 180-400 об/мин. Подключите станок к сети. Откройте крышку аварийного выключателя. Произведите пуск станка путём нажатия кнопки «**I**». Через 10 минут перейдите на средние обороты, а позже на максимальные. Первые 30 часов эксплуатации не допускайте больших нагрузок, то есть работайте в щадящем режиме.

## 6. Описание работы оборудования

### 6.1 Описание наладки оборудования.

Маркировка клиновых ремней:

L<sub>1</sub> – К- 456 (электродвигатель – промежуточный шкив)

L<sub>2</sub> – К – 550 (промежуточный шкив – шкив шпинделя)

#### Выбор скоростей шпинделя (показан в таблице 1)

Таблица 1 Установка скорости вращения шпинделя  
(расположена на внутренней стороне крышки шпиндельной головки)

210	280	320	420
500	540	830	1290
1350	1580	2180	2580

#### Натяжение клиновых ремней.

Шкивы электродвигателя, промежуточный и шпинделя должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. При необходимости отрегулируйте

шкивы. Шкив шпинделя (база) не регулируется. Промежуточный шкив регулируется при помощи компенсирующих шайб. Регулировка шкива электродвигателя производится по оси электродвигателя и площадки, где он установлен (Рис. 10).

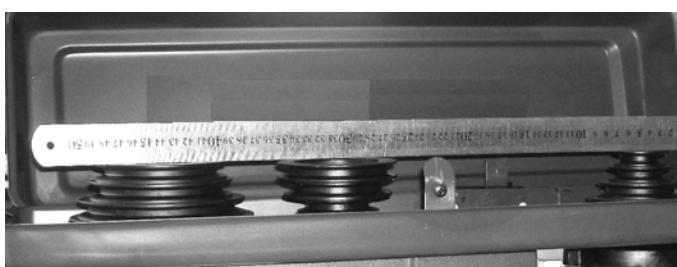


Рисунок 10.

Правильное натяжение клиновых ремней обеспечивает их долговечность. После выбора скорости вращения шпинделя и установки клиновых ремней натяните клиновые ремни перемещением электродвигателя нажатием на пальцы 1. Натянув ремни, зафиксируйте положение электродвигателя зажимными барашками 2. Натяжение клиновидного ремня должно быть таким, чтобы после нажатия на ремень между шкивами с усилием 2кг он прогибался на 1 см. (рис 11).

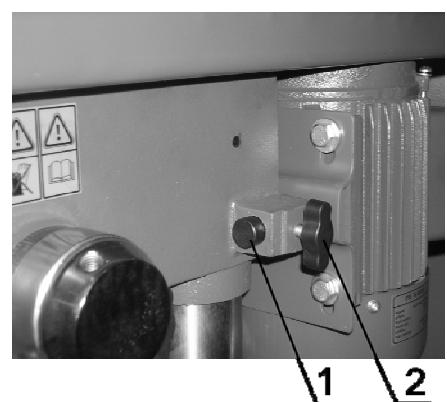


Рисунок 11.

### Наладка глубины сверления.

Вершину сверла установите как можно ближе к обрабатываемой детали. Ослабьте зажимной винт 1 и установите шкалу 3, на требуемую глубину сверления. Потом опять затяните зажимной винт 1. (см. рис.12)

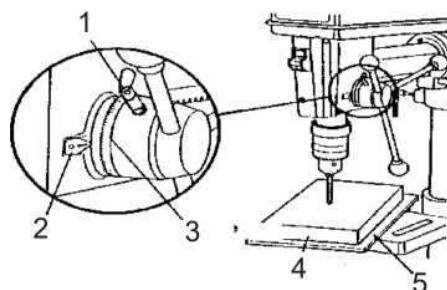


Рисунок 12

1. Зажимной винт
2. Риска
3. Шкала
4. Обрабатываемая деталь
5. Подкладка

### Наладка положения стола.

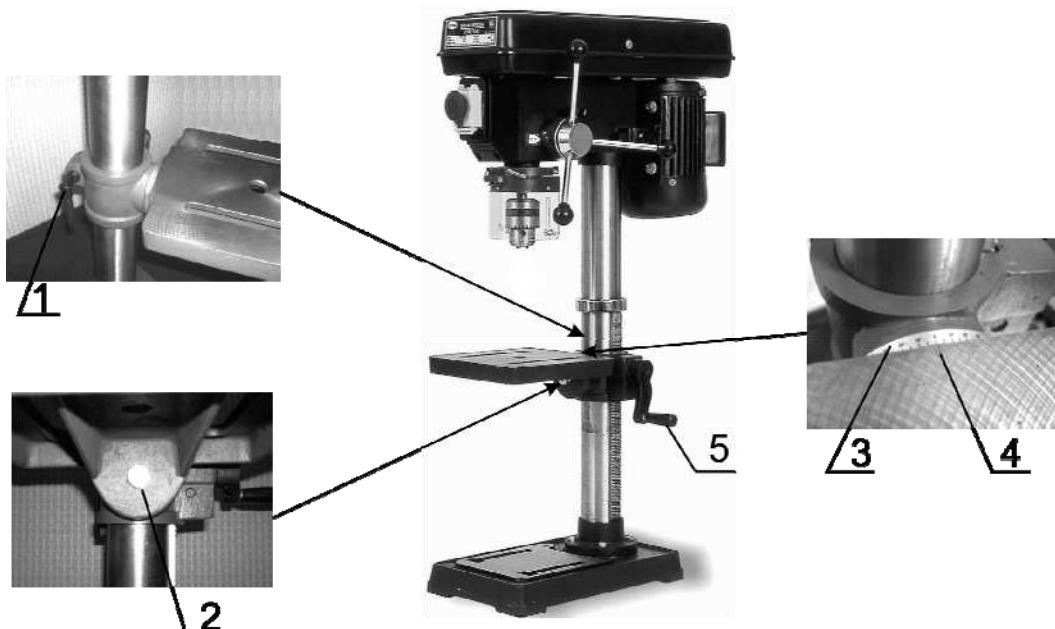


Рисунок 13.

Для наклона стола в горизонтальной плоскости (наклон до  $\pm 45^0$ ) ослабьте зажимной болт 2, поверните стол на необходимый угол по шкале 3 относительно риски 4. Затяните зажимной болт 2.

Для поворота стола относительно стойки (поворот до  $360^0$ ) ослабьте зажимной болт 1, поверните стол. Зажмите болт 1.

Для вертикального перемещения стола ослабьте зажимной болт 1. Вращая ручку 5, переместите стол. Затяните болт 1. (Рис.13).

## 6.2 Работа на оборудовании.

1. Кожух ремённой передачи
2. Аварийный выключатель
3. Защитный экран
4. Стол
5. Пальцы натяжения ремней
6. Двигатель
7. Вал перемещения пиноли шпинделя
8. Ручка перемещения пиноли шпинделя
9. Кронштейн стола
10. Ручка вертикального перемещения стола
11. Рейка вертикального перемещения стола
12. Основание


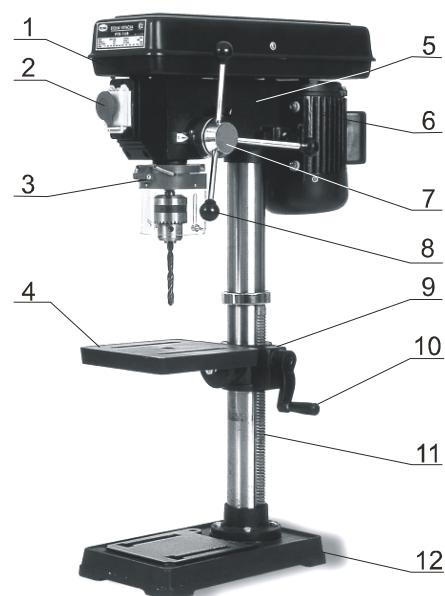


Рисунок 14.

Закрепите обрабатываемую заготовку на столе. Установите необходимый инструмент. Зажмите поворотную цапфу, затяните зажим кронштейна. В зависимости от твёрдости материала и диаметра отверстия выберете нужные обороты шпинделя. Включите вращение шпинделя зелёной кнопкой «I» и ручкой перемещения шпинделя подведите режущий инструмент к обрабатываемой детали, начните обработку. По окончанию работы уберите стружку, протрите и смажьте станок. (см. рис.14)

## 7. Электрооборудование.

### 7.1 Схема.

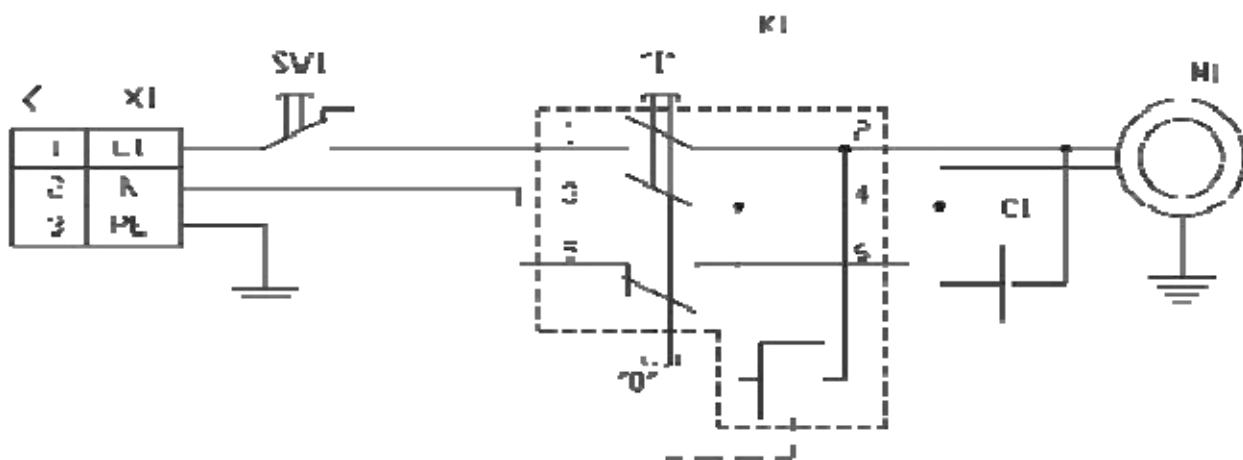

SW1 - Концевой выключатель, кожухи привода

## 7.2 Перечень элементов схемы.

Поз.обоз- нчение	Наименование	Кол	Примечание
	Конденсатор		
C1	CH0003269-92 -8uF - 400/500V AC	1	
	Коммутационное реле		
K1	KJD-22	1	
	Электродвигатель		
M1	I/N PF AC/230V 50Hz 0.45kW	1	
	Концевой выключатель		
SW1	CB-9	1	
	Разъёмы		
X1	Сетевая вилка с выводом заземления	1	

## 8. Техническое обслуживание.

### 8.1 Общее положение.

Производить работы по монтажу и ремонту имеет право только специалист с соответствующей квалификацией.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с элементами его управления, их работой и размещением.

Очистка, смазка, наладка, ремонтные работы и любые работы на станке должны проводиться только в состоянии покоя, когда станок не работает и отключён от электрической сети (вынут штекер подводящего провода из розетки электрической цепи).

Рекомендуем раз в год проводить проверку электродвигателя специалистом (электромехаником).

Если станок долго не эксплуатировался, то необходимо проверить состояние смазки в подшипниках и сопротивление изоляции обмотки двигателя. В зависимости от продолжительности времени и условий хранения, периодичность проверок может изменяться.

Содержите станок и его рабочее пространство в чистоте и в порядке.

В связи с постоянной модернизацией оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не отражённые в данной инструкции.

## 8.2 Смазка оборудования.

В станке PTB-16 В/230 применены закрытые шарикоподшипники с 2-х сторон и с заложенной смазкой, которая не требует замены. Этого обеспечит надежную и безотказную работу станка.

Регулярное смазывание рабочих и трущихся частей станка (см. табл. 2) проводиться обычно по окончании работы, после очистки станка от стружки. Места смазки станка (см. рис. 15)

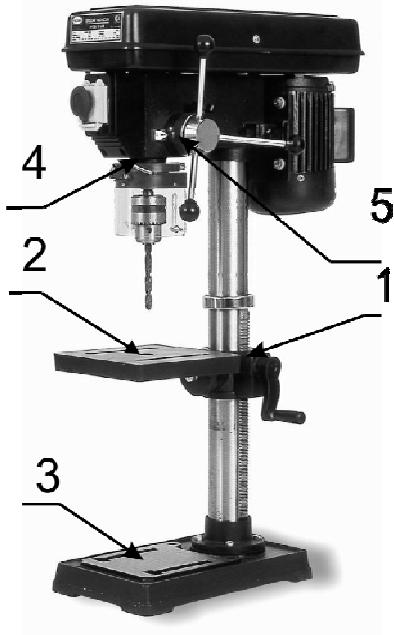


Рисунок 15.

Таблица 2.

Периодичность смазки трущихся частей станка.

№ п/п	Название	Метод	Тип масла	Частота смазки
1	Механизм подъема стола	Смазать внутри	Пластическая смазка Mogul LA 2	два раза в год
2	Шлифованная поверхность стола	Смазать поверхность	Подшипниковое масло Mogul LK 22	ежедневно
3	Шлифованная поверхность основания	Смазать поверхность	Подшипниковое масло Mogul LK 22	ежедневно
4	Пиноль	Смазать поверхность	Подшипниковое масло Mogul LK 22	ежедневно
5	Подача шпинделья	Смазать внутри	Подшипниковое масло Mogul LK 22	ежедневно

Таблица 3.

Рекомендуемые масла и их аналоги для использования на станке

Место использова- ния	Рекомендуемые марки масел	Характеристика рекомендуемых масел и условия подбора аналогов.
Подшипниковые узлы. Передаточ- ные механизмы.	BEACON EP 2 или MOBILUX EP 2.	Пластическая смазка KP 2 N-20 по DIN 51825, класс / вязкости / NLGI обозначается по DIN 51502 как пластичная смазка KP 2 N-20.
В картере коробки скоростей. Защита от коррозии.	Mobil DTE Heavy Medium. Shell Turbo T-68.	Класс вязкости ISO 68. соответствует DIN 51515-7. DIN 51517.

**Внимание!** Регулярная смазка продлевает срок службы оборудования.

### 8.3 Возможные неисправности и способы их устранения (описаны в таблице 4)

Таблица 4

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Станок не включается	Нет электропитания  Разомкнут концевой выключатель крышки шкивов	Проверьте подключение станка с электросети.  Плотно закройте крыш- ку, при необходимости подогните нажимной упор.
Во время работы станка шпиндель останавливается.	Слабо натянуты при- водные ремни.  Не правильно выбраны режимы резания.	Отрегулируйте натяже- ние ремней.  Подберите оптимальные режимы резания
Во время работы станок сильно вибрирует	Не закреплены узлы станка  Не закреплена обраба- тываемая заготовка	Проверьте затяжку всех узлов станка и самого станка к фундаменту.  Проверьте крепление за- готовки на станке.

По всем вопросам, возникшим при работе данного оборудования, обращайтесь в службу сервиса компании «ПРОМА».

## 9. Дополнительное оборудование.

Дополнительным оборудованием являются детали, приборы и инструмент (представленные в приложении 1 данной инструкции), которые можно приобрести дополнительно.

Перечень дополнительного оборудования на станок РТВ-16 В/230.

1. Тиски SV-75.
2. Тиски SV-100.
3. Тиски SV-125.
4. Тиски SV150.
5. Измерительные устройства.
6. Резьбонарезная головка ZH-5M 12.

Полный перечень всего дополнительного оборудования приведен в каталоге продукции. При необходимости Вы можете получить этот каталог бесплатно в наших филиалах. Возможна также консультация по вопросам эксплуатации нашего оборудования и использования специальных принадлежностей и приборов, с нашим сервисным специалистом.

## 10. Заказ запасных частей.

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме (см. пункт 12) станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

- А) марку оборудования;
- Б) заводской номер оборудования – номер машины;
- В) год производства и дату продажи станка;
- Д) номер детали на схеме.

## 11. Демонтаж и утилизация.

- Отключить станок от электросети;
- демонтировать станок;
- Все части распределить согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, пластмасса, кабель) и отдать их для промышленной утилизации.

## **12. Схемы узлов и деталей станка РТВ-16 В/230.**

